

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KD-R476, KD-R471, KD-R671	Ver 0111 ou anterior → 0112	J16S317.rom (1,9 MB)
KD-R570, KD-R571, KD-R571M, KD-R577, KD-R775S, KD-SR72	Ver 0114 ou anterior → 0115	J16S318.rom (1,9 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1.** Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2.** Actualize o firmware. (demora cerca de 5 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3.** Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Mantenha pressionado o botão [☰] [⚙️].
Entre no modo de definição de funções. É apresentado "EQ SETTING".
2. Rode o botão [VOL] para apresentar "SETTINGS" e prima o botão [VOL].
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
2. Mantenha pressionado o botão [☰] [⚙️].
Entre no modo de definição de funções. É apresentado "EQ SETTING".
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "SETTINGS" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
5. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
6. Prima novamente o botão [VOL].
7. Rode o botão [VOL] para apresentar "YES" e prima o botão [VOL].
A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 5 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é apresentada.
8. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
9. Prima o botão de reiniciar.
É iniciada a actualização da firmware.
10. Attacco del frontalino.
11. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



• Quando é apresentado "NO FILE"

- Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

• Se "WAIT" (ESPERAR) for apresentado durante mais de 5 minutos, pode ter falhado a actualização do firmware. Neste caso, verifique os seguintes itens

- Puxe para fora a memória USB e insira-a novamente.
- Verifique se a sua memória USB tem função de segurança. Se assim for, use uma sem função de segurança.
- A sua memória USB pode ter um problema. Atualize com outra memória USB.
- O firmware não foi descarregado e copiado com sucesso para a memória USB. Descarregue-o e copie-o novamente.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.