

Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore CD

Introduzione

- Questo documento descrive la procedura e le precauzioni per aggiornare il firmware del ricevitore CD/USB.
- Se si verifica un errore durante l'aggiornamento del firmware, il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile. Leggere attentamente la seguente procedura e le relative precauzioni prima di aggiornare il firmware.
- Per le funzioni di base del ricevitore CD/USB, vedere le istruzioni per l'uso del modello.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili → Versioni aggiornate	Nome del file del programma di aggiornamento (dimensione)
KD-R490, KD-R492, KD-R492M, KD-R494, KD-R497, KD-R499	Ver V110 o precedente → V111	J18S400.rom (1,90 MB)
KD-R491, KD-R491M, KD-R496, KD-R498, KD-R690S, KD-R691	Ver V109 o precedente → V110	J18S401.rom (1,90 MB)
KD-X155	Ver V105 o precedente → V106	J18S402.rom (1,90 MB)
KD-R790BT, KD-R792BT, KD-R794BT, KD-R899BT, KD-RD79BT, KD-SR84BT, KD-X255BT, KD-X351BT, KD-X352BT	Ver V114 o precedente → V115	J18S403.rom (6,90 MB)
KD-R890BT, KD-R891BT, KD-R895BTS, KD-R990BTS, KD-R991BT, KD-R992BT, KD-R995BTS, KD-R99MBS, KD-RD99BTS, KD-X350BTS, KD-X355, KD-X35MBS, KW-R930BT, KW-R930BTS, KW-R935BTS, KW-SX83BTS, KW-X730, KW-X830BT, KW-X830BTS	Ver V113 o precedente → V114	J18S404.rom (6,90 MB)
KD-X451DBT, KW-DB93BT	Ver V104 o precedente → V105	J18S405.rom (6,90 MB)
KD-X151, KD-X152, KD-X152M, KD-X153, KD-X252	Ver V106 o precedente → V107	J18S406.rom (1,90 MB)



- Per informazioni su come controllare la versione del firmware, vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

- Passo 1** Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2** Aggiornare il firmware. (L'operazione richiede circa 3 minuti.) Resettare il ricevitore CD/USB.
- Passo 3** Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

1. Scaricare il programma di aggiornamento adatto al modello e alla versione del firmware da aggiornare.
2. Copiare il programma di aggiornamento al vertice della gerarchia nella memoria USB.



- È anche possibile copiare il programma di aggiornamento su un dispositivo contenente file audio e aggiornare il firmware da lì.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Tenere premuto il tasto [☰-🔊].
Accedere al modo di impostazione delle funzioni.
2. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "SYSTEM" e premere la manopola [VOL].
3. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UPDATE" e premere la manopola [VOL].
Viene visualizzato "UPDATE SYSTEM".
4. Premere la manopola [VOL].
Viene visualizzata la versione corrente del firmware.

Procedura di aggiornamento del firmware

1. Collegare il supporto contenente il programma di aggiornamento al ricevitore CD/USB.
2. Tenere premuto il tasto [☰-🔊].
Accedere al modo di impostazione delle funzioni.
3. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "SYSTEM" e premere la manopola [VOL].
4. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "F/W UPDATE" e premere la manopola [VOL].
Viene visualizzato "UPDATE SYSTEM".
5. Premere la manopola [VOL].
Viene visualizzato "F/W UP".
6. Premere nuovamente la manopola [VOL].
Viene visualizzato "FILE CHECK".
7. Ruotare la manopola [VOL] per visualizzare "YES" e premere la manopola [VOL].
L'aggiornamento inizia quando viene visualizzato "UPDATING".
L'aggiornamento dovrebbe concludersi entro **3 minuti circa** e al termine sarà visualizzato "COMPLETED".
8. Il ricevitore si riavvia automaticamente.
L'aggiornamento ha effetto sul firmware.
9. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".



- **Se viene visualizzato "NO FILE"**
 - Controllare se il programma di aggiornamento si trova al vertice della gerarchia.
 - Controllare se il nome del file del programma di aggiornamento è adatto per il modello da aggiornare.
- **Se viene visualizzato "WAIT" (ATTENDERE) per più di 5 minuti, l'aggiornamento del firmware potrebbe non riuscire. In questo caso, controllare quanto segue**
 - Estrarre la memoria USB ed inserirla nuovamente.
 - Controllare se la memoria USB dispone della funzione di sicurezza. In tal caso, utilizzare una scheda senza funzione di sicurezza.
 - La memoria USB potrebbe avere dei problemi. Aggiornare con un'altra memoria USB.
 - Il firmware non è stato scaricato e copiato sulla memoria USB. Scaricare e copiarlo nuovamente.

Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- **Non spegnere il motore né staccare l'alimentazione del ricevitore CD/USB durante l'aggiornamento.** In questo caso l'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore CD/USB potrebbe diventare inutilizzabile.