

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

| Modelos Visados | Versões de firmware visadas → Versões actualizadas | Nome de ficheiro do actualizador (tamanho) |
|---|---|--|
| KD-R490, KD-R492, KD-R492M, KD-R494, KD-R497, KD-R499 | Ver V110 ou anterior → V111 | J18S400.rom (1,90 MB) |
| KD-R491, KD-R491M, KD-R496, KD-R498, KD-R690S, KD-R691 | Ver V109 ou anterior → V110 | J18S401.rom (1,90 MB) |
| KD-X155 | Ver V105 ou anterior → V106 | J18S402.rom (1,90 MB) |
| KD-R790BT, KD-R792BT, KD-R794BT, KD-R899BT, KD-RD-79BT, KD-SR84BT, KD-X255BT, KD-X351BT, KD-X352BT | Ver V114 ou anterior → V115 | J18S403.rom (6,90 MB) |
| KD-R890BT, KD-R891BT, KD-R895BTS, KD-R990BTS, KD-R991BT, KD-R992BT, KD-R995BTS, KD-R99MBS, KD-RD99BTS, KD-X350BTS, KD-X355, KD-X35MBS, KW-R930BT, KW-R930BTS, KW-R935BTS, KW-SX-83BTS, KW-X730, KW-X830BT, KW-X830BTS | Ver V113 ou anterior → V114 | J18S404.rom (6,90 MB) |
| KD-X451DBT, KW-DB93BT | Ver V104 ou anterior → V105 | J18S405.rom (6,90 MB) |
| KD-X151, KD-X152, KD-X152M, KD-X153, KD-X252 | Ver V106 ou anterior → V107 | J18S406.rom (1,90 MB) |



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1.** Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2.** Actualize o firmware. (demora cerca de 3 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3.** Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Mantenha pressionado o botão [🔊].
Entre no modo de definição de funções.
2. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
É apresentado "UPDATE SYSTEM".
4. Pressione o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
2. Mantenha pressionado o botão [🔊].
Entre no modo de definição de funções.
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
É apresentado "UPDATE SYSTEM".
5. Pressione o botão [VOL].
É apresentado "F/W UP".
6. Prima novamente o botão [VOL].
É apresentado "FILE CHECK".
7. Rode o botão [VOL] para apresentar "YES" e prima o botão [VOL].
A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 3 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é apresentada.
8. O receptor é reinicializado automaticamente.
É iniciada a actualização da firmware.
9. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



- **Quando é apresentado "NO FILE"**
 - Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
 - Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.
- **Se "WAIT" (ESPERAR) for apresentado durante mais de 5 minutos, pode ter falhado a actualização do firmware. Neste caso, verifique os seguintes itens**
 - Puxe para fora a memória USB e insira-a novamente.
 - Verifique se a sua memória USB tem função de segurança. Se assim for, use uma sem função de segurança.
 - A sua memória USB pode ter um problema. Atualize com outra memória USB.
 - O firmware não foi descarregado e copiado com sucesso para a memória USB. Descarregue-o e copie-o novamente.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.