

# Guia de actualização de firmware do receptor AV 2018

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor AV 2018.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor AV 2018 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
KW-V940BW (América do Norte), KW-M845BW	Ver 1.5.0009.2000 ou anterior → 1.6.0009.2000
KW-V940BW (Ásia, Oceânia), KW-V940BWM	Ver 1.5.0009.2200 ou anterior → 1.6.0009.2200



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

## Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.


Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 10 minutos.)**

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do Suporte de Actualização


Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).

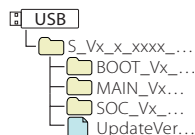


- Memória USB  
Sistema de ficheiros: FAT 16/32, NTFS
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

## Verificar a Versão de Firmware


1. Pressione o botão <FNC>.
2. Toque em [  ].
3. Toque em [Settings] no ecrã INÍCIO.

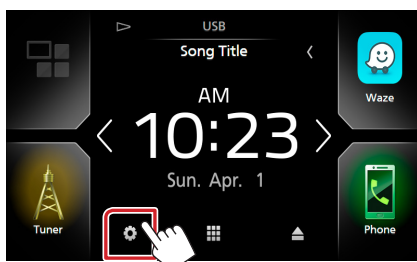

4. ① Toque em [Special] (Especial).
- ② Toque em [Software Information] (Especial).


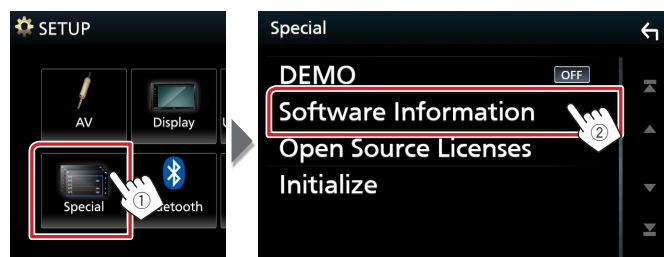


5. Verifique a versão.

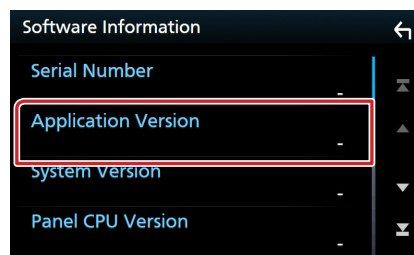

## Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.  
Aparece uma mensagem de confirmação.
2. Toque em [Yes] (Sim) para iniciar a actualização (demora cerca de 10 minutos).

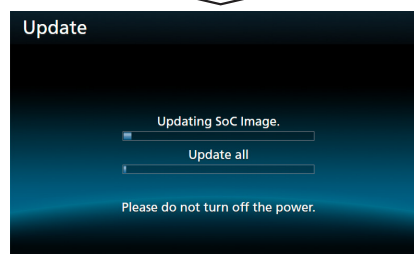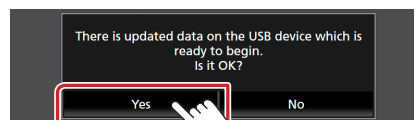

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

3. Ecrãs System Reboot & Software Update
4. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed." (Actualização concluída.), retire a memória USB.
5. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "1.6.0009.\*\*\*\*", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor AV durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor AV pode ficar inutilizável.