

Handleiding voor de firmware-update van de CD-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het upgraden van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.
- Voor de basisbedieningen van de CD/USB-ontvanger raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor uw model.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies
KD-X561DBT, KD-X560BT	Ver 190907*** of eerder → MPG: 1911250001 MCU: 1907290007 Bluetooth: 1905110005


Workflow

- Stap 1** Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2** Werk de firmware bij. (Het duurt ongeveer 9 minuten.)
Reset het apparaat.
- Stap 3** Controleer of de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

1. Download de updates van de website.
2. Decomprimeer het gedownloadde bestand.
3. Kopieer het uitgedaakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.

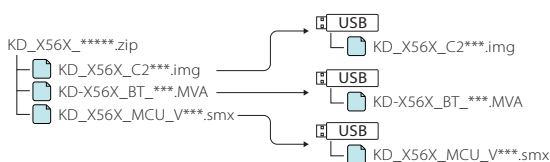


 
Voorzichtig

- **Om te updaten gebruikt u een USB-geheugenapparaat met de specificaties die hieronder worden weergegeven. Updaten via USB-geheugenapparaten die andere specificaties hebben is niet mogelijk.**
USB-standaard: USB 2.0
Capaciteit: 8 GB tot 32 GB
Bestandensysteem: FAT 32






- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

Procedure voor firmware-update

1. Sluit het USB-geheugen dat „KD_X56X_C200S_***.img” heeft aan. Het bevestigingsbericht verschijnt.
2. Draai aan de volumeknop om “Yes” te selecteren en  KD_X56X_C2***.img druk de knop vervolgens in. De update begint, waarbij “Updating” wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 3 minuten**, waarna “Upgrade OK!” wordt weergegeven.
3. De ontvanger start automatisch opnieuw op. De firmware-update wordt van kracht.
4. Verwijder het USB-geheugen.
5. Sluit het USB-geheugen dat „KD-X56X_BT_***.MVA” heeft aan. Het bevestigingsbericht verschijnt.
6. Draai aan de volumeknop om “Yes” te selecteren en  KD-X56X_BT_***.MVA druk de knop vervolgens in. De update begint, waarbij “Updating” wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 3 minuten**, waarna “Upgrade OK!” wordt weergegeven.
7. De ontvanger start automatisch opnieuw op. De firmware-update wordt van kracht.
8. Verwijder het USB-geheugen.
9. Sluit het USB-geheugen dat „KD_X56X_MCU_V***.smx” heeft aan. Het bevestigingsbericht verschijnt.
10. Draai aan de volumeknop om “Yes” te selecteren en  KD_X56X_MCU_V***.smx druk de knop vervolgens in. De update begint, waarbij “Updating” wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 3 minuten**, waarna “Upgrade OK!” wordt weergegeven.
11. De ontvanger start automatisch opnieuw op. De firmware-update wordt van kracht.
12. Verwijder het USB-geheugen.

De firmwareversie controleren

1. Houd  om de instellingen weer te geven.
 2. Druk op <◀◀>/<▶▶> om [] te selecteren.
 3. Draai aan de volumeknop om [Information] te selecteren en druk de knop vervolgens in.
- De huidige firmwareversie wordt weergegeven.

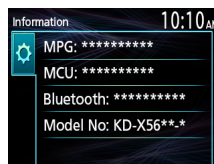

Voorzorgsmaatregelen

- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- **Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit tijdens het uitvoeren van de update.** De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.