

Updategids voor firmware AV Receiver 2014

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de AV Receiver 2014.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de AV Receiver 2014 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

KW-V40BT	KW-V20BT	KW-V200BT
KW-V10	KW-V100	

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

Ver 1.5.0 of ouder

Om de firmwareversie te controleren van Ver 1.5.0 of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie.

Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "Ver. 1.6.0".

Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 30 minuten.)** Reset het apparaat.
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloade bestand uit.
3. Kopieer het uitgedeelte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.




- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat updaten.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


1. Raak [Settings] aan om het scherm HOME weer te geven.



2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.

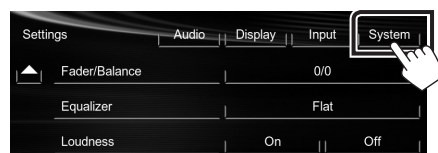

3. Controleer de versie.

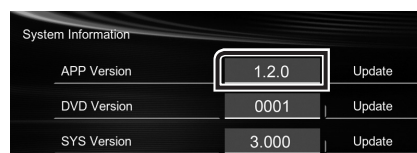

Het programma bijwerken

1. Raak [Settings] aan om het scherm HOME weer te geven.
2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
3. Raak [Update] aan.



4. Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. **(Het duurt ongeveer 30 minuten.)**

Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg.

Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.

5. Schermen System Reboot en Software Update
6. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
7. Reset het apparaat.
8. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen. Als "Ver 1.6.0" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de AV Receiver niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de AV Receiver kan onbruikbaar worden.