

Updategids voor firmware AV Receiver 2014

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de AV Receiver 2014.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de AV Receiver 2014 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende modellen te updaten.

KW-V40BT
KW-V10

KW-V20BT
KW-V100

KW-V200BT

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversie te updaten:

Ver 3.400 of ouder

Om de firmwareversie te controleren van Ver 3.400 of ouder, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie.

Door dit updateprogramma uit te voeren, wordt de versie bijgewerkt naar "Ver. 3.500".

Workflow

- Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Werk de firmware bij. (**Het duurt ongeveer 10 minuten.**) Reset het apparaat.
- Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

- Download de updates van de website.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.




- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat updaten.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


- Raak [Settings] aan om het scherm HOME weer te geven.



- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.

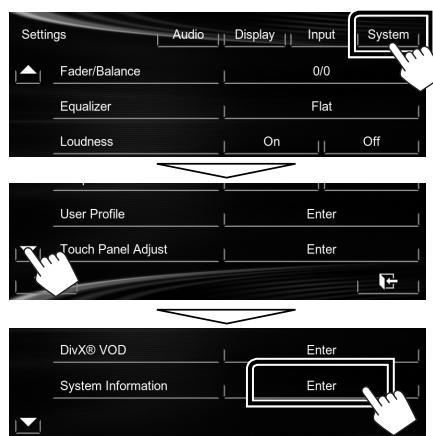

- Controleer de versie.

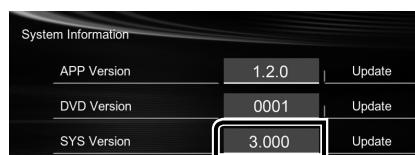

Het programma bijwerken

- Raak [Settings] aan om het scherm HOME weer te geven.
- Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
- Raak [Update] aan.
- Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. (**Het duurt ongeveer 10 minuten.**)
Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg.
Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.
- Schermen System Reboot en Software Update
- Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.
- Reset het apparaat.
- Controleer of de firmwareversie is geüpdated door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.
Als "Ver 3.500" wordt weergegeven, is het updaten van de firmwareversie geslaagd.

Voorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de AV Receiver niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de AV Receiver kan onbruikbaar worden.