

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера AV 2018

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера AV 2018.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер AV 2018 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
KW-M745DBT (Зоны покрытия: Европа)	20190911_v6.** или более ранняя → 20210520_v6.**
KW-M745DBT (Зоны покрытия: Азия, Океания)	20191025_v6.** или более ранняя → 20210521_v6.**
KW-M741BT	20190524_v6.** или более ранняя → 20190912_v6.**



- Смотрите “Проверка версии прошивки” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. (Операция длится около 5 минут.)
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создайте средство обновления на вашем ПК.

1. Загрузите обновления с веб-сайта.
2. Распакуйте загруженный файл.
3. Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.



Осторожно!


- Для обновления используйте запоминающее устройство USB с техническими характеристиками, указанными ниже. Обновление невозможно на запоминающих устройствах USB с другими техническими характеристиками.
Стандарт USB: USB 2.0
Емкость: от 8 ГБ до 32 ГБ
Файловая система: FAT 32




- Не копируйте обновление на устройство, содержащее аудиофайлы. Настоятельно рекомендуется использовать пустой USB-накопитель.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии прошивки


1. Нажмите кнопку <FNC>.

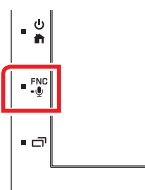


2. Коснитесь кнопки [SETUP].



3. ① Коснитесь [Special].
② Коснитесь [Software Information].

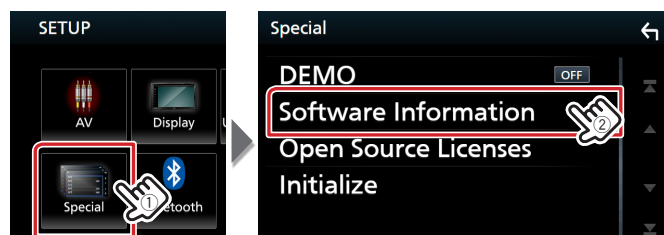

4. Проверьте версию.

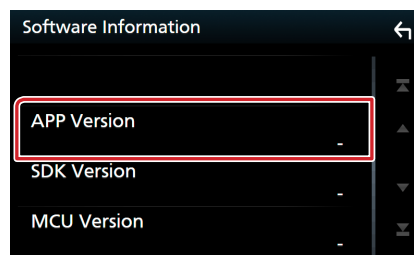


Обновление программы

1. Подключите модуль памяти USB. Появится подтверждающее сообщение.
2. Коснитесь [Yes]



3. Коснитесь [ARM Update], чтобы начать обновление. (это займет около 2 минут).

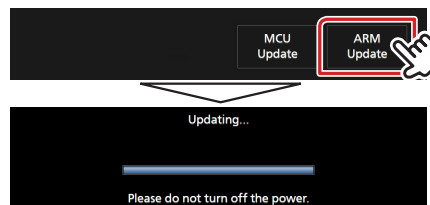

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не извлекайте USB-накопитель и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

4. Перезагрузите систему.
5. Извлеките USB-накопитель. Снова подключите USB-накопитель. Появится подтверждающее сообщение.
6. Коснитесь [Yes]
7. Коснитесь [MCU Update], чтобы начать обновление. (это займет около 3 минут).



8. Подождите, пока появится сообщение «MCU Update success!».»
9. Перезагрузите систему. Извлеките USB-накопитель.
10. Обратитесь к разделу “Проверка версии прошивки” для получения информации о том, обновлена ли версия программы.

Меры предосторожности

- Перед обновлением программы запаркуйте автомобиль в безопасном месте. Не выключайте двигатель, чтобы не допустить разрядки аккумулятора.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.