

2018 AV接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2018AV接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2018AV接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

| 机型分组 | 适用机型 | 适用固件版本 → 升级的版本 | 升级程序文件名称 (容量) |
|------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| A | KW-V140BT, KW-V240BT | Ver 0.0.113* ¹ 或更早 → 0.0.114 | J17S420.rom (41.60 MB) |
| | | Ver 0.0.200 或更早 → 0.0.201 | J27S420.rom (41.60 MB) |
| B | KW-V340BT (北美) | Ver 0.0.115* ² 或更早 → 0.0.116 | J17S421.rom (41.60 MB) |
| | | Ver 0.0.200 或更早 → 0.0.201 | J27S421.rom (41.60 MB) |
| C | KW-V340BT (欧洲, 亚洲), KW-V340BTM | Ver 0.0.115* ³ 或更早 → 0.0.116 | J17S421.rom (41.60 MB) |
| | | Ver 0.0.199 或更早 → 0.0.200 | J27S421.rom (41.60 MB) |
| D | KW-V440BT, KW-V440BTM | Ver 0.0.115* ³ 或更早 → 0.0.116 | J17S422.rom (41.60 MB) |
| | | Ver 0.0.199 或更早 → 0.0.200 | J27S422.rom (41.60 MB) |

*¹ 对于早于0.0.113的固件版本，在更新至0.0.201之前您需要更新至0.0.114。

*² 对于早于0.0.115的固件版本，在更新至0.0.201之前您需要更新至0.0.116。

*³ 对于早于0.0.115的固件版本，在更新至0.0.200之前您需要更新至0.0.116。



· 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要5分钟。)对本机复位。
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- USB存储器
文件系统: FAT 16/32
- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。






查阅固件版本

1. 触摸 HOME (主页) 屏幕上的[Settings]。



2. 触按[System Information]显示系统信息画面。

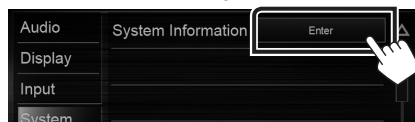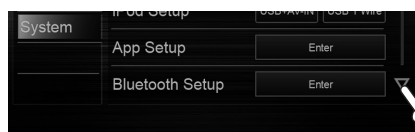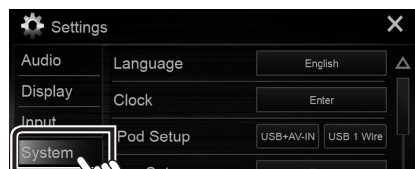

3. 确认版本。



程序升级

1. 触摸 HOME (主页) 屏幕上的[Settings]。
2. 触按[System Information]显示系统信息画面。
3. 触按[Update]。



4. 连接USB存储器开始升级。(大约需要5分钟。)

小心：画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

5. 显示“Update completed”画面后，拆除USB存储器。
6. 对本机复位。

如果版本为0.0.114/0.0.116，请再次更新。

7. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断AV接收机电源，否则升级无法正常完成，并且多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且AV接收机将可能无法使用。