

# 2018 AV接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了2018AV接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2018AV接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

## 适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本
KW-V940BW (北美洲), KW-M845BW	Ver 1.5.0009.2000 或更早 → 1.6.0009.2000
KW-V940BW (亚洲、大洋洲), KW-V940BWM	Ver 1.5.0009.2200 或更早 → 1.6.0009.2200



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。


## 操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要10分钟。)
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。


1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。

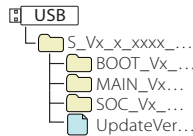


- USB存储器  
文件系统: FAT 16/32, NTFS
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本


1. 按下<FNC>按钮。
2. 触控[ ]。
3. 触摸 HOME (主页) 屏幕上的[Settings]。

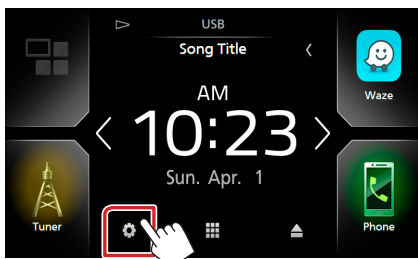

4. ① 触控[Special] (特别)。
- ② 触控[Software Information] (软件信息)。

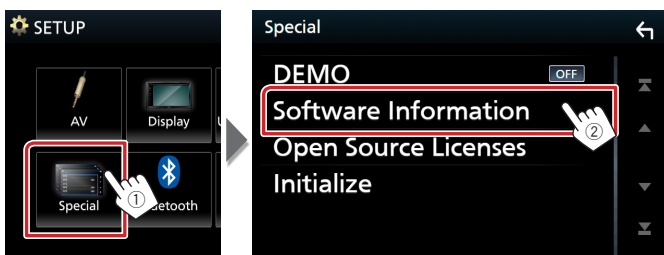


5. 确认版本。

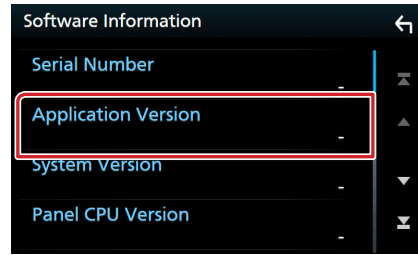

## 程序升级

1. 连接USB存储器。  
确认信息出现。
2. 触控[Yes] (是) 开始升级。(大约需要10分钟。)

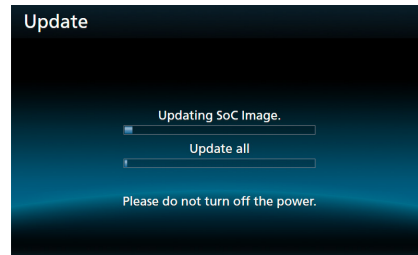

**小心：**画面可能出现数秒钟的空白。  
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

3. 系统重新启动和软件升级画面
4. 显示“Update completed.” (升级完成。)画面后，拆除USB存储器。
5. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。  
如果显示“1.6.0009.\*\*\*”，固件升级成功完成。

## 注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断AV接收机电源，否则升级无法正常完成，并且多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且AV接收机将可能无法使用。