

Updategids voor firmware AV Receiver 2019

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de AV Receiver 2019.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de AV Receiver 2019 onbruikbaar worden. Zorg ervoor dat u de onderstaande procedure en voorzorgsmaatregelen grondig leest alvorens de firmware te updaten.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Model-groep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
A	KW-V250BT, KW-V250BTM, KW-V255DBT, KW-V255BT	Ver 0.0.115*1 of eerder → 0.0.116	J18S472.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.203 of eerder → 0.0.204	J28S472.rom (41.60 MB)
B	KW-V350BT	Ver 0.0.108*2 of eerder → 0.0.109	J18S473.rom (41.60 MB)
		Ver 0.0.203 of eerder → 0.0.204	J28S473.rom (41.60 MB)

*1 Voor firmwareversies ouder dan 0.0.115, moet u deze eerst bijwerken naar 0.0.116 voordat u ze kunt bijwerken naar 0.0.204.

*2 Voor firmwareversies ouder dan 0.0.108, moet u deze eerst bijwerken naar 0.0.109 voordat u ze kunt bijwerken naar 0.0.204.



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Workflow

- Stap 1. Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2. Werk de firmware bij. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)** Reset het apparaat.
- Stap 3. Controleer dat de firmware is bijgewerkt.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.


1. Download de updates van de website.
2. Pak het gedownloadde bestand uit.
3. Kopieer het uitgepakte bestand naar de rootdirectory van de USB-opslag.



- USB-opslag
Bestandensysteem: FAT 16/32
- Kopieer de updater niet naar een apparaat dat audiobestanden bevat. Blanco USB-geheugen wordt sterk aanbevolen.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren


1. Raak [Settings (⚙️)] op het THUIS-scherm aan.

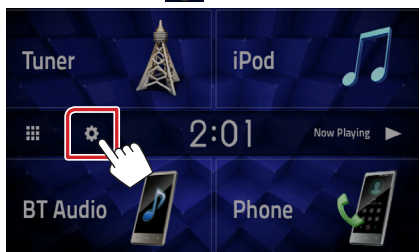

2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.




3. Controleer de versie.

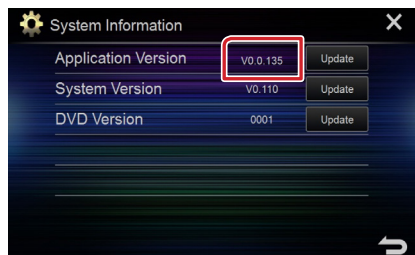

Het programma bijwerken

1. Raak [Settings (⚙️)] op het THUIS-scherm aan.
2. Raak [System Information] aan om het scherm System Information weer te geven.
3. Raak [Update] aan.

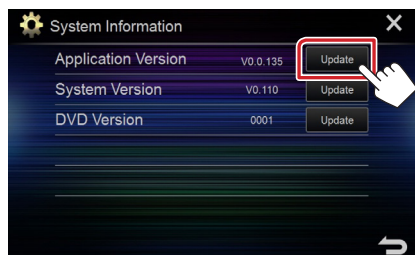

4. Sluit het USB-geheugen aan om het bijwerken te starten. **(Het duurt ongeveer 5 minuten.)**
Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg. Koppel de USB-opslag niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het updaten.
5. Verwijder het USB-geheugen wanneer het scherm "Update completed" verschijnt.

6. Reset het apparaat.

Als de versie 0.0.116/0.0.109 is, werk dan alstublieft opnieuw bij.

7. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.

Vorzorgsmaatregelen

- De update kan niet worden uitgevoerd met andere opslagmedia.
- Zorg ervoor dat u het voertuig op een veilige plaats parkeert voordat u de update uitvoert. Laat de motor draaien om te voorkomen dat de batterij uitgeput raakt.
- Schakel de motor of de stroom van de AV Receiver niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de AV Receiver kan onbruikbaar worden.