Guida all'aggiornamento del firmware del ricevitore AV 2020

Introduzione

- Il presente documento descrive la procedura e le precauzioni da seguire per aggiornare il firmware del ricevitore AV 2020.
- In caso di errori durante il processo di aggiornamento del firmware, il ricevitore AV 2020 potrebbe risultare inutilizzabile. Prima dell'aggiornamento del firmware assicurarsi di aver letto attentamente la seguente procedura e le seguenti precauzioni.

Modello da aggiornare e versione del firmware

Il programma di aggiornamento può essere utilizzato per le versioni firmware dei modelli elencati di seguito.

Modelli aggiornabili	Versioni del firmware aggiornabili	→ Versioni aggiornate
KW-M56BT, KW-M560BT (Nord America)	APP: 210206 o precedente MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1 E o precedente	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 240525_1E
KW-M560BT (Europa)	APP: 210206 o precedente MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1 E o precedente	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 240606_1E
KW-M560BT (Asia, Oceania)	APP: 210206 o precedente MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 o precedente MCU: 220121_1 E	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 221207_1E
KW-M565DBT	APP: 210206 o precedente MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220124 MCU: 221207_1 E o precedente	→ APP: 220124-V1.6.*.**** MCU: 240606_1E
KW-V660BT, KW-V66BT	APP: 210309 o precedente MCU: 210521_1 A o 210521_1 B	→ APP: 220122-V1.6.*.**** MCU: 210521_1A o 210521_1B
	APP: 220122 MCU: 221207_1 E o precedente	→ APP: 220122-V1.6.*.**** MCU: 240525_1E



Per informazioni su come controllare la versione del firmware vedere "Controllo della versione del firmware".

Flusso di lavoro

- Passo 1. Scaricare i file del firmware e copiarli sulla memoria USB.
- Passo 2. Aggiornare il firmware. (l'operazione richiede circa 5 minuti).
- Passo 3. Controllare che il firmware sia stato aggiornato.

Creazione del supporto di aggiornamento

Creare il supporto di aggiornamento sul PC.

- 1. Scaricare gli aggiornamenti dal sito web.
- 2. Decomprimere il file scaricato.
- 3. Copiare il file decompresso al vertice della gerarchia nella memoria USB.



Attenzione

· Per eseguire l'aggiornamento, utilizzare un dispositivo di memoria USB con le specifiche indicate di seguito. L'aggiornamento non è possibile su dispositivi di memoria USB con specifiche differenti. Standard USB: USB 2.0 Capacità: da 8 GB a 32 GB Sistema file: FAT 32



- Non copiare l'aggiornamento su un dispositivo contenente file audio. Una memoria USB vuota è altamente raccomandata.
- L'aggiornamento non può essere eseguito se questo file viene copiato all'interno di una cartella.
- Se il nome del file del programma di aggiornamento viene cambiato, è impossibile eseguire l'aggiornamento.

Controllo della versione del firmware

1. Premere il tasto <FNC>.



- 2. Sfiorare [
- 3. Toccare [Special].
- 4. Toccare [Software Information].
- 5. Controllare la versione.




Aggiornamento del programma

- 1. Collegare la memoria USB. Compare il messaggio di conferma.
- 2. Toccare [Yes]



3. Toccare [ARM Update] per avviare l'aggiornamento. (Impiega circa 2 minuti.)

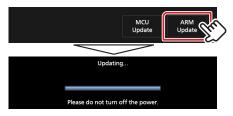

Attenzione: La schermata potrebbe apparire vuota per alcuni secondi.

Non scollegare la memoria USB o spegnere l'unità durante la procedura di aggiornamento.

- 4. Riavvio del sistema.
- 5. Rimuovere la memoria USB. Di nuovo, collegare la memoria USB. Compare il messaggio di conferma.
- 6. Toccare [Yes]
- 7. Toccare [MCU Update] per avviare l'aggiornamento. (Impiega circa 3 minuti.)



- 8. Una volta visualizzata la schermata "MCU Update success!".
- 9. Riavvio del sistema. Rimuovere la memoria USB.
- 10. Controllare che la versione del firmware si sia aggiornata, facendo riferimento alla sezione "Controllo della versione del firmware".

Precauzioni

- Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro prima di eseguire l'aggiornamento. Tenere acceso il motore per evitare che la batteria si scarichi.
- Durante l'aggiornamento non spegnere il motore e non staccare l'alimentazione del ricevitore di navigazione multimediale. L'aggiornamento potrebbe non essere eseguito correttamente e il ricevitore di navigazione multimediale potrebbe non funzionare.